

**ԹԵՍԱ 8. ՀԱՍՏՈՅԱՅԻՆ ՀԱՍՏԿԱՐԳԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ  
ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ, ԿԻՐԱՌԱՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱԾԸ,  
ԱՌԱՋԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ  
ՀԱՐՄԱՐԱԴԱՍՍԱՆ ՄԽԵՍԱՆԵՐԸ**

Ընդհանուր առմամբ, հաստոցային համակարգ ասելով հասկանում ենք տեխնոլոգիական (մետաղամշակման) և օժանդակ (տեղադրվում է նպաստելու տեխնոլոգիական գործնիքացը) սարքավորումներ, որոնք միացված են կառավարման միացյալ համակարգով, նախապատրաստվածների ավտոմատ տեղափոխման համար անհրաժեշտ մեքենաներով և սարքավորումներով, արտադրանքով, նրանց հոսքերը համախմբելու և տարանջատելու, արտադրանքը կուտակելու, թափոնների կողմնորոշմամբ և հեղացմամբ, որոնք նախատեսված են տվյալ տեսակի արտադրանքի պատրաստման (հավաքման) համար: Հաստոցային համակարգերը լայնորեն կիրառվում են մեքենաշինության և սարքաշինության տարրեր ճյուղերում մեխանիկական մշակման, զերնամշակման, ստուգման, լվացման, հավաքման, փաթեթավորման համար:

Հաստոցային համակարգի կարևորագույն բնութագրերը հետևյան են.

- 1.Կիրառվող տեխնոլոգիական սարքավորման տեսակը՝
  - ա) մեկ կամ բազմադիրքանի,
  - բ) հաջորդական,
  - գ) զուգահեռ կամ խառը գործողության,
  - դ) սովորական կառավարման համակարգ կամ թվային ծրագրավորման կառավարման համակարգ,

2) Սիջագրեգատային կապի առկայությունը:

Տարրեր տեսակի սարքավորումներով տեխնոլոգիական մեքենաները կարող են կիրառվել մասսայական, խոշոր սերիական, միջին սերիական, փոքր սերիական արտադրությունում: Նկար 8.1-ում ներկայացված է արտադրության համար օգտագործվող ավտոմատ գծեր (ԱԳ) կոչտ կապով (ներառյալ ռոտորային և ռոտորա-կոնվերային ԱԳ), ԱԳ միջանկյալ կուտակիչներով, վերակարգավորիչ ԱԳ, ճկուն ավտոմատ գծեր (ՃԱԳ), ճկուն արտադրական համակարգեր (ՃԱՀ) և ճկուն արտա-

դրական քջիզներ (ԾԱԲ), որոնք կառուցված են ճկուն արտադրական մոդուլների հիման վրա (ԾԱՍ):

Հայտ տեխնոլոգիական նշանակության առանձնանում են հետևյալ հաստոցային համակարգերը.


ա) պտտական տիպի դետալների մեխանիկական մշակման ,

բ) իրանային նախապատրաստվածքների մշակման,

գ) սալիկների, կցաշուրթի, ձողերի և այլն,

դ) առանձին հանգույցների և շինվածքների հավաքում,

ե) համալիր, որոնք ապահովում են տարրեր տեխնոլոգիական գործընթացների իրականացնում (օրինակ նախապատրաստական, մեխանիկական մշակման, ջերմամշակման, հավաքման ստուգման, փաթեթավոր-

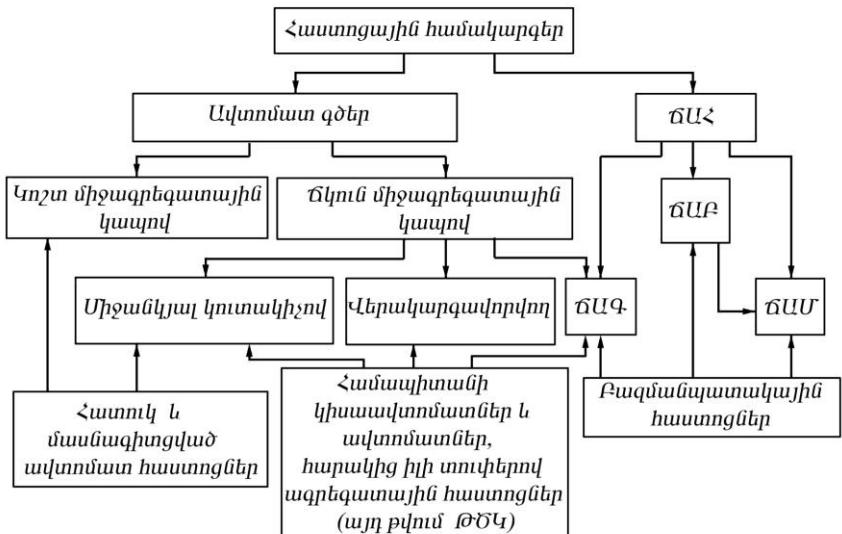

ԾԱՀ- ճկուն արտադրական համակարգ ԾԱԳ- ճկուն արտադրական գիծ

ԾԱԲ- ճկուն արտադրական քջիզ

ԾԱՎ- ճկուն արտադրական մոդուլ


Նկ. 8.1. Տեխնոլոգիական սարքավորումների դասակարգումը

ման և այլն):

Կիրառվող տեխնոլոգիական մեքենաներից կախված, հաստոցային համակարգը բաժանվում է առանձին խմբերի, որոնք կազմված են հետևյալ սարքավորումներից.

ա) հատուկ և մասնագիտացված ավտոմատացված հաստոցներ,

- բ) համապիտանի կիսաավտոմատ և ավտոմատ,
- գ) փոփոխվող իի տուփով ազրեգատային հաստոցներ,
- դ) սովորական կառավարման համակարգ կամ թվային ծրագրավորման կառավարման համակարգ,
- ե) բազմաֆունկցիոնալ հաստոցներ (մշակվող կենտրոններ):

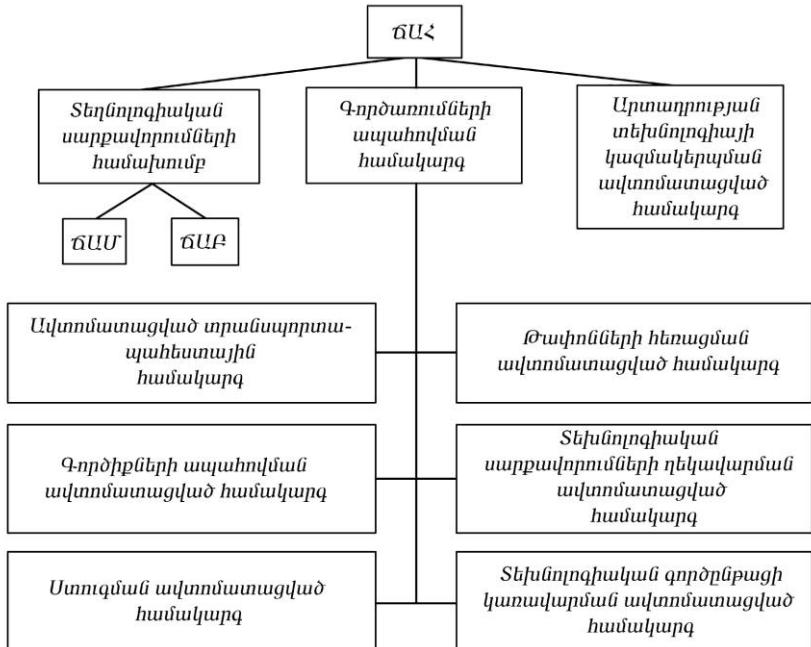

ԱԱՀ- ճկում արտադրական համակարգ

ԱԱԲ- ճկում արտադրական մոդուլ

ԱԱՄ- ճկում արտադրական մոդուլ

Նկ. 8.2. ԱԱՀ-ի կառուցվածքային սխեման


Համաձայն ԳՕՍ-ի ճկուն արտադրական համակարգը (ԱԱՀ) իրենից ներկայացնում է համակարգչային տեխնոլոգիաների միջոցով վերահսկվող տեխնոլոգիական սարքավորումների հավաքածու, որը բաղկացած է տարրեր համադրման ճկուն արտադրական մոդուլներից (ԱԱՄ) կամ ճկուն արտադրական թշիջներից (ԱԱԲ), արտադրույթան տեխնոլոգիական կազմակերպման ավտոմատացված համակարգից և գործունեության համակարգի աալահովածությունից, օժտված ավտոմատ վերա-

կարգավորման հատկություններով՝ պայմանավորված արտադրանքի արտադրության ծրագրի փոփոխմամբ, որի տեսականին սահմանափակված է սարքավորումների հնարավորություններով (նկ 8.2):


Ծկուն արտադրական համակարգի կառուցվածքային սխեմայի (ԾԱՀ) բաղկացուցիչ մասերն են ԾԱԲ-ն և ԾԱՍ-ն: Ծկուն արտադրական բջիջը (ԾԱԲ) ընկալվում է որպես համակարգչային տեխնոլոգիաների միջոցով վերահսկվող մի քանի ծկուն արտադրական մոդուլների համախումք և գործունեությունը ապահովող համակարգ, որը իրականացնում է տեխնոլոգիական կամպլեքս օպերացիաներ, կարող է աշխատել տեղային և ԾԱԲ-ի կազմում արտադրանքի պատրաստման ժամանակ նախապատրաստվածների և գործիքների պահուստային քանակի սահմաններում:

Ծկուն արտադրության մոդուլը (ԾԱՍ)՝ դա տեխնոլոգիական սարքավորման միավոր է, որը իրականացնում է նրա տեխնիկական բնութագրի շրջանակներում տեխնոլոգիական օպերացիաներ: Այն կարող է աշխատել ինքնուրույն ԾԱՀ-ի և ԾԱԲ-ի կազմում:


Նկար 8.3-ում ցույց է տված ԾԱԲ-ի տարրերի կառուցվածքային սխեման:

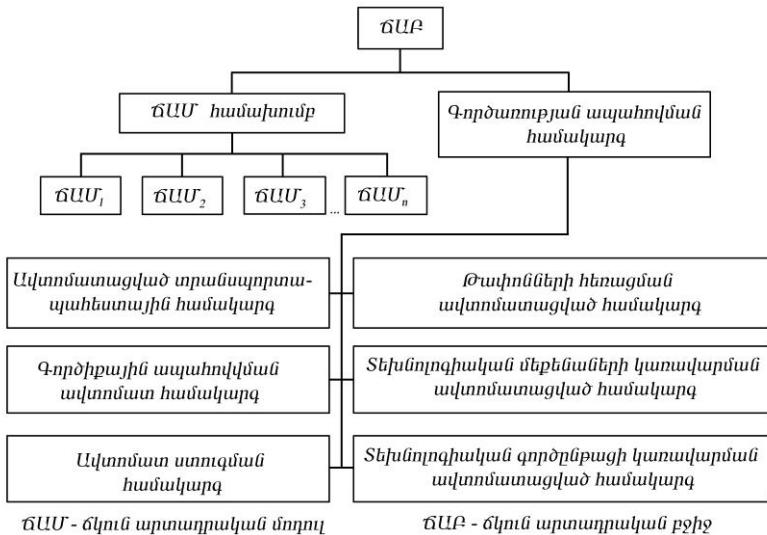

Նկ. 8.3. ԾԱԲ-ի կառուցվածքային սխեման

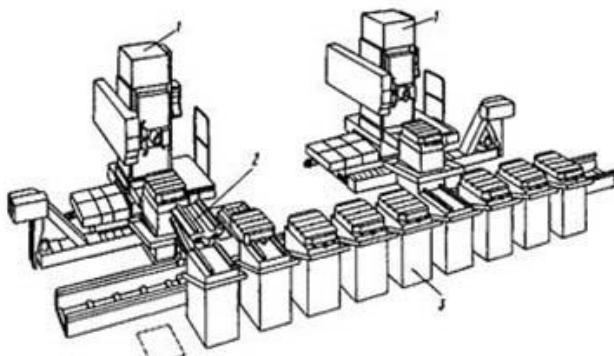

մ)

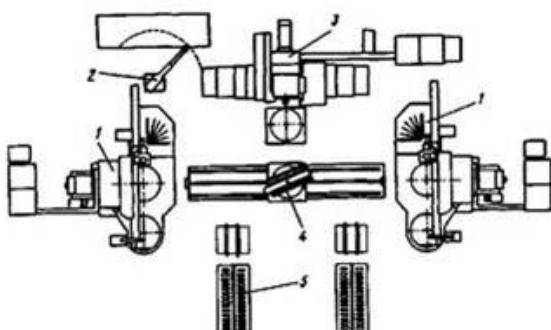

պ)


Նկ. 8.4. Շկուն արտադրական քջիջների  
համադասման սխեման

Նկար 8.4-ում բերված է՝

ա-Geddings Lewis (ԱՄՆ) ֆիրմայի երկու բազմանպատակային հաստոցներով, որտեղ 1-ը բազմանպատակային հաստոց է, 2-ը՝ ռելսային, սայլակ, 3-ը՝ անշարժ կուտակիչ պալետ նախապատրաստվածքներով,


բ- Geddings Lewis (ԱՄՆ) ֆիրմայի երեք բազմանպատակային հաստոցներով, որտեղ 1-ը խառատակարուսելային հաստոց է, 2-ը՝ լրացուսիչ գործիքի բարձման արտադրական ոռորոտ, 3-ը՝ բազմանպատակային հաստոց, 4-ը՝ ռելսային սայլակ, 5-ը՝ կուտակիչ սարք:

ՇԱՄ-ի կամ ՇԱՀ-ի կազմում աշխատելիս ՇԱՄ-ի ավտոմատացումը որոշվում է տեղեկատվական և նյութական հոսքերի կազմակերպման միջոցով:

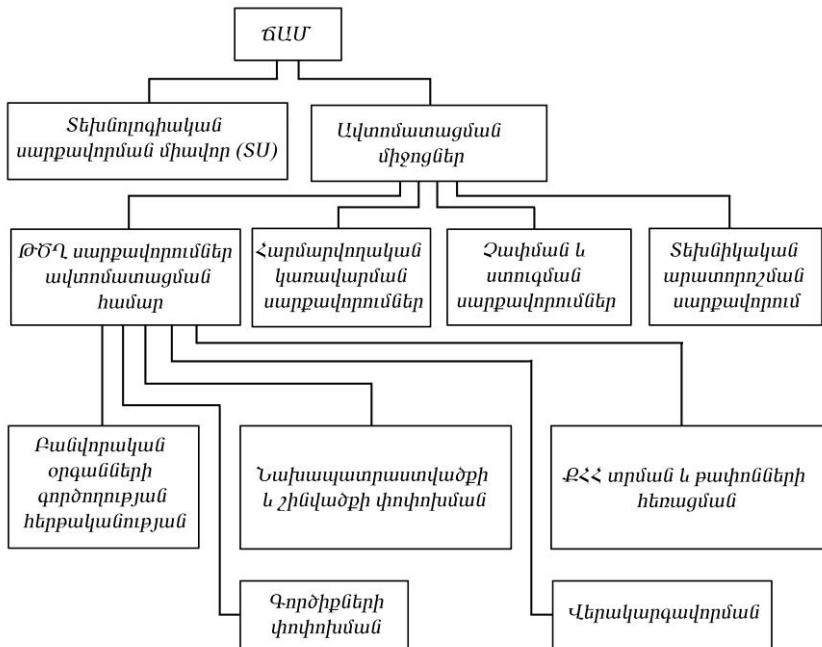


Նկ. 8.5. Ըկուն արտադրական մոդուլի կառուցվածքային սխեման

Որպես օրինակ նկար 8.5-ում ցոյց է տված ՇԱՄ-ի սկզբունքային սխեմանները: ՇԱՄ-ում, որոնք կազմված են բազմանպատակային խառնատային հաստոցների հիման վրա, նախապատրաստվածքների բեռնման և դետալի հեռացման, գործիքների փոփոխման համար լայնորեն կիրառվում է տարրեր տեսակի արտադրական ոռորուներ: Այդպիսի ծկուն արտադրական մոդուլները (ՇԱՄ) հաճախ անվանում են ճկուն ավտոմատ համալիրներ (ՇԱՀ): Առանձին դեպքերում արտադրական ոռորուները կիրառվում են նաև ՇԱՄ-ում իրանային դետալների մշակման ժամանակ:

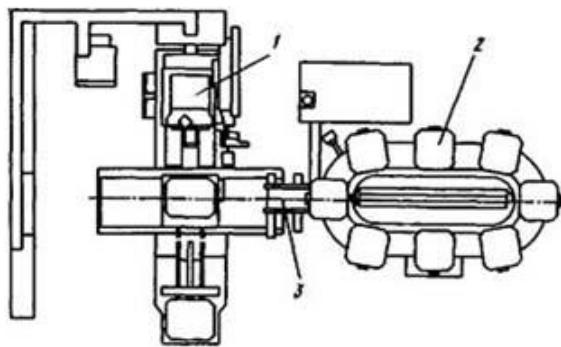

ա)

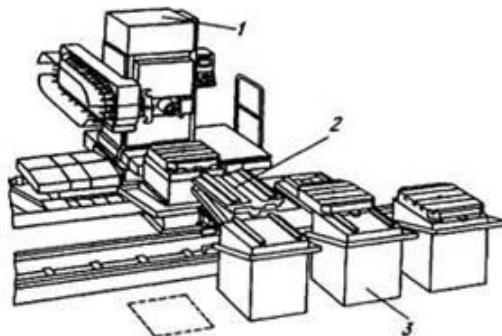

բ)

Նկ. 8.6. Շկրոն արտադրության նորութերի հարմարադրաման սխեման

#### Նկար 8.6-ում բերված են՝

- գծային կուտակիչ պալետ նախապատրաստվածքներով, որտեղ 1-ը բազմանպատակային հաստոց է, 2-ը ռելսային սայլակ, 3-ը անշարժ գծային կուտակիչ պալետ (քառակուսի ցանցով բափանցիկ քիթեղ), նախապատրաստվածքներով,
- օվալային կուտակիչով, որտեղ 1-ը բազմանպատակային հաստոց է, 2-ը կուտակիչ պալետ նախապատրաստվածքներով, 3-ը բեռնված պտտական սեղան:

Բոլոր ԾԱՄ-ում արտադրական ոռորուները կիրառվում են որպես ավտոմատիզացման միջոց: Այս բոլորով հանդերձ ներկայումս ստեղծ-

վում է ԾԱՄ, որտեղ արդյունաբերական ոռորոտը միաժամանակ կատարում է տեխնոլոգիական սարքավորումների և ավտոմատիզացման գործառույթները:

Օրինակ ԾԱՄ-ն նախապատրաստվածքից ծլեպները հեռացնելու համար, այլ մեխանիկական մշակումների, տարրեր սարքերի հավաքման համար և այլն:

ԾԱՀ-ը դասակարգվում է տարրեր չափանիշներով: Կախված շինավածքի պատրաստման լրակազմից ԾԱՀ-երը լինում են՝

ա) օվերացիոն, երբ շինվածքի պատրաստման համար կատարվում է մեկ կամ մի քանի տեխնոլոգիական օվերացիաներ,

բ) առարկայական, երբ պատրաստվում է հավաքական միավորի առանձին դետալներ,

գ) հանգուցային, երբ պատրաստվում է հավաքական միավորի դետալ ները և իրականացնում է հանգույցի հավաքումը:

Կախված ավտոմատացման աստիճանից ԾԱՀ-երը տարրերվում են՝

ա) 1-ին և 2-րդ մակարդակի ավտոմատացում, երբ իրականացվում է համապատասխանաբար ԾԱՀ-ի ավտոմատացված և ավտոմատ վերակարգավորում յուրացվող շինվածքի պատրաստման համար,

բ) 3-րդ մակարդակի ավտոմատացում, երբ իրականացվում է ԾԱՀ-ի ավտոմատացված վերակարգավորում նոր շինվածքների արտադրության համար:

ԾԱՄ և ԾԱԲ ավտոմատացման մակարդակը սահմանվում են կախված նրանց կողմից ավտոմատ կերպով իրականացվող գործողություններից, որոնց ցանկը պետք է կարգավորվի ԾԱՄ և ԾԱԲ որոշակի տեսակների համար նախատեսված համապատասխան ստանդարտներով:

Ճկուն ավտոմատացված տեղամասը (ԾԱՏ) արտադրական տեղամաս է, որի տեխնոլոգիական սարքավորումները առավելապես բաղկացած են ԾԱՄ-ից, ԾԱԲ-ից և ԾԱՀ-ից: Դրանք հնարավորություն են տալիս փոխելու տեխնոլոգիական սարքավորումների օգտագործման հերթականությունը: Թեմատիկ ճկուն ավտոմատացված տեղամասը (ԾԱՏ) արտադրում է որոշակի իմքի նմանատիպ շինվածքներ (լիսեռներ, կցաշուրբեր, իրանային դետալներ և այլն):

Հանգուցային ԾԱՏ արտադրում է դետալների հավաքածու և անհրաժեշտության դեպքում կատարում է այդ դետալներց բաղկացած առանձին հանգույցների հավաքում: Այդպիսի ԾԱՏ-ում կատարվում է հանգույցների հիմնական դետալների պատրաստում, որից հետո կա-

տարվում է պահեստից բերված՝ նախապես գնված անհրաժեշտ դետալ-ներով համալրում, այնուհետև այն պարբերաբար տրվում է ավտոմատ հավաքման տեղամաս, որի վերջնական արտադրանքը հանդիսանում է հավաքված, իսկ անհրաժեշտության դեպքու նաև փաթեթավորված հանգույցը:

ՑԱՏ զատ գոյություն ունի նաև արտադրության այլ ճկուն կազմակերպման կառուցվածքներ: Դրանցից են ճկուն արտադրական արտադրամաս (ՑԱՍ) և ճկուն ավտոմատացված գործարան (ՑԱԳ):

### **8.1. Իմբնաստուգման հարզաշար**

1. Ի՞նչ ենք հասկանում հաստոցային համակարգ ասելով:
2. Որոնք են հաստոցային համակարգի կարևորագույն բնութագրերը:
3. Թվարկել հաստոցային համակարգերը ըստ տեխնոլոգիական նշանակության:
4. Կախված կիրառվող տեխնոլոգիական մեքենաներից նշել հաստոցային համակարգի խմբերը:
5. Նշել ճկուն արտադրական համակարգի կառուցվածքային սխեմայի (ՑԱՀ) բաղկացուցիչ մասերը:
6. Ինչ են հասկանում ճկուն արտադրության մոդուլ (ՑԱՍ) ասելով:
7. Որտեղ են կիրառվում արդյունքերական ոռբուժները:
8. Նշել ՑԱՀ-ը դասակարգման չափանիշները:
9. Որն է ճկուն ավտոմատացված տեղամասը (ՑԱՏ), ինչից է բաղկացած: